


4- مختلف التجارب للمحول : **1.4. في الفراغ** : الثانوي في حالة دارة مفتوحة إذن :  $U_{20} > U_{2N}$

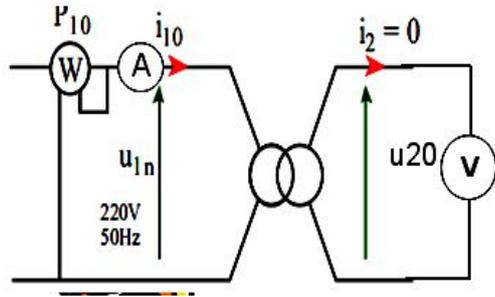

$$m_0 = \frac{U_{20}}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$


نسبة التحويل على فراغ :

$$\cos \varphi_{10} = \frac{P_{10}}{S_{10}}$$

معامل الاستطاعة في الفراغ :

الاستطاعات :  $P_{10} = P_2 + P_{fer} + P_J$  لدينا :  $P_2 = 0 \Rightarrow P_{10} = P_{fer} + P_J$

من جهة أخرى:  $P_J = R_1 I_{10}^2 + R_2 I_2^2 = R_1 I_{10}^2 (I_2 = 0)$  بما أن  $I_{10} \ll I_{1N}$   $\Leftarrow P_{10} \cong P_{fer}$

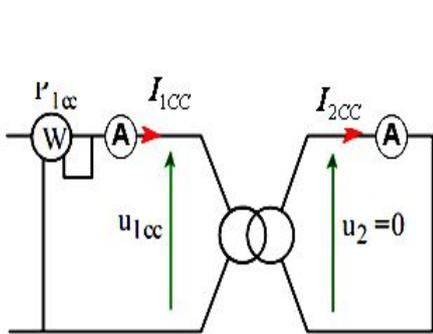


$$m = \frac{I_{1CC}}{I_{2CC}} = \frac{N_2}{N_1}$$

**2.4 - في حالة قصر** : الثانوي في حالة دارة قصيرة

الاستطاعات :  $P_{1CC} = P_{fer} + P_J$

بما أن  $U_{1CC} \ll U$  إذن  $P_{fer} \approx 0 \Leftarrow P_{1CC} \cong P_J$

**5- تقريب كاب KAPP** :

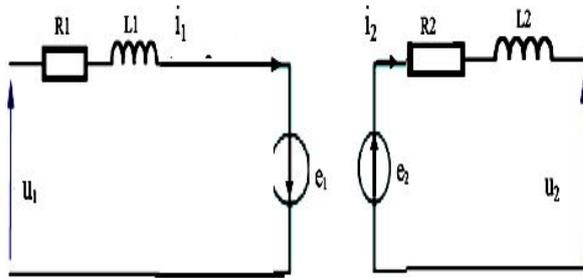

التصميم المكافئ للمحول في تقريب كاب :

**1.5 - الإرجاع إلى الثانوي** :

- المفاعلة الكلية المرجعة إلى الثانوي :  $X_S = X_2 + X_1 m_0^2 = L_2 \omega + L_1 \omega m_0^2$

- المقاومة الكلية المرجعة إلى الثانوي :  $R_S = R_2 + R_1 m_0^2$

- الممانعة الكلية المرجعة إلى الثانوي :  $Z_S = \sqrt{X_S^2 + R_S^2}$

**2.5 - الإرجاع إلى الابتدائي** : - المفاعلة الكلية المرجعة إلى الابتدائي :  $X_P = X_1 + \frac{X_2}{m_0^2} = L_1 \omega + \frac{L_2 \omega}{m_0^2}$

- المقاومة الكلية المرجعة إلى الابتدائي :  $R_P = R_1 + \frac{R_2}{m_0^2}$

- الممانعة الكلية المرجعة إلى الابتدائي :  $Z_P = \sqrt{X_P^2 + R_P^2}$

3.5- حساب عناصر التصميم المكافئ : تحسب انطلاقا من التجربة في حالة قصر وذلك بقياس  $P_{1CC}, I_{2CC}, I_{1CC}, U_{1CC}$

$$1.3.5. \text{العناصر المرجعة إلى الابتدائي : } R_P = \frac{P_{1CC}}{I_{1CC}^2}, Z_P = \frac{U_{1CC}}{I_{1CC}}, X_P = \sqrt{Z_P^2 - R_P^2}$$

2.3.5. العناصر المرجعة إلى الثانوي : انطلاقا من العناصر المرجعة إلى الابتدائي يمكن حساب العناصر المرجعة إلى الثانوي :

$$R_S = R_2 + R_1 m_0^2 = m_0^2 \left( \frac{R_2}{m_0^2} + R_1 \right) = m_0^2 R_P = \frac{P_{1CC}}{I_{2CC}^2} \Rightarrow \boxed{P_{1CC} = R_S \cdot I_{2CC}^2}$$

$$Z_S = m_0^2 Z_P = m_0 \frac{U_{1CC}}{I_{2CC}}, X_S = \sqrt{Z_S^2 - R_S^2}$$

6 - تشغيل المحول في حالة حمولة : يسمى الفرق بين  $U_2$  و  $U_{20}$  بالهبوط في التوتر ويعطى كما يلي :

$$\frac{\Delta U_2}{U_{20}} = \frac{U_{20} - U_2}{U_{20}} (100\%) \quad \text{و الهبوط النسبي بالعلاقة : } \boxed{\Delta U_2 = U_{20} - U_2}$$

من جهة أخرى :  $\Delta U_2 = R_S \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2 + X_S \cdot I_2 \cdot \sin \varphi_2$

$$\boxed{\Delta U_2 = Z_S \cdot I_{2N}} \quad \text{و} \quad \boxed{\Delta U_2 = m_0 \cdot U_1 - U_2}$$

7- الحصيلة الطاقوية :

$$P_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1, P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2, \eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_J + P_{fer}}$$

$$Q_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \sin \varphi_1, Q_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \sin \varphi_2$$

يكون **المردود أعظمي** اذا كان :  $P_J = P_{fer}$

ونقول عن المحول أنه **مثالي** اذا كان :

$$P_J = P_{fer} = 0 \Rightarrow P_1 = P_2 \Rightarrow \eta = 100\%$$

$$S_1 = S_2 \Rightarrow U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2 \Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = m$$

## تمرين :

أجريت على محول أحادي الطور الاختبارات التالية:

▪ في الفراغ:  $U_1 = U_{IN} = 380V$  ,  $50HZ$  ,  $U_{20} = 26V$  ,  $I_{10} = 0.2A$  ,  $P_{10} = 15W$

▪ في القصر:  $U_{1CC} = 20V$  ,  $I_{2CC} = I_{2N} = 25A$

قياس مقاومتي الملفين الأولى ( $R_1=0.1\Omega$ ) والثانوي ( $R_2=0.02\Omega$ ) عند درجة حرارة التشغيل الاسمي.

1- احسب:

أ- عدد لفات الأولى علما أن عدد لفات الثانوي  $N_2 = 100$

ب- معامل الاستطاعة في الفراغ.

2- أوجد قيم عناصر الدارة المكافئة المرجعة إلى الثانوي.

3- يصيب المحول تيارا شدته  $25A$  في حمولة حثية عامل إستطاعتها  $\cos\phi_2 = 0,8$  تحت توتر

أولي  $U_1=380V$

أ- أحسب الإستطاعة الفعالة بالثانوي إذا علمت أن الهبوط في التوتر يقدر بـ  $1.16V$

ب- أحسب مردود المحول (عمليا نأخذ:  $P_{1CC} = P_j$  و  $P_{10} = P_F$ )

**ب - التقويم المتحكم فيه أحادي الطور: Redressement Commandé Monophasé**

**المقداح (thyristore):** يتميز المقداح بحالتين : حالة التمرير **Passant** و حالة المنع **Bloqué**


\* عند المرور من حالة المنع الى حالة التمرير نسمي به: **الإقلاع L'amorçage**

\* وعند المرور من حالة التمرير الى حالة المنع نسمي به: **الوقف Blocage**

**شروط إقلاع المقداح:** ( $V_{AK} > 0$ ) واعطاء نبضة تحكم موجبة في الزناد المقداح يمرر

**تطبيقيا:** عندما يكون المقداح مستقطب عكسيا ( $V_{AK} < 0$ ), المقداح موقوف

عندما:  $i_G = 0$  لا يمكن إيقاف إقلاع المقداح

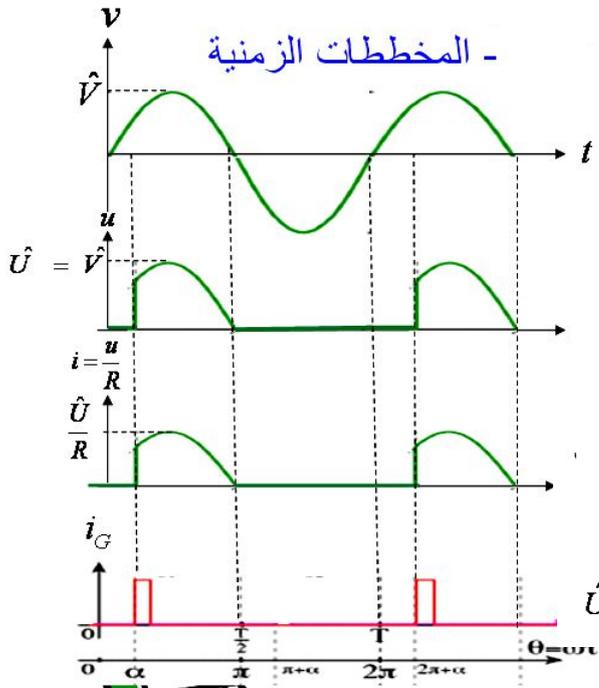


**1- التقويم المتحكم فيه أحادي النوبة:** نحقق التركيب التالي :

زاوية تأخر القدح :  $\alpha$

زمن تأخر القدح :  $t_\alpha = \frac{\alpha}{\omega}$



حيث :  $0 \leq \alpha \leq \pi$

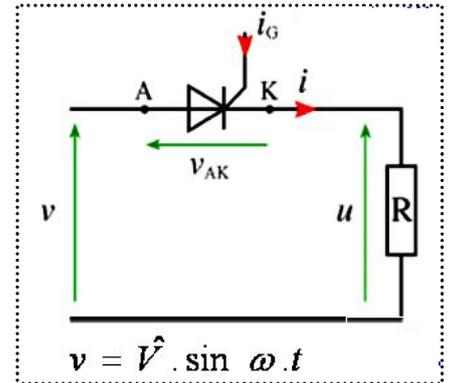

القيم المتوسطة :  $\bar{I} = \frac{\bar{U}}{R}$  ,  $\bar{U} = \hat{U} \cdot \frac{1 + \cos \alpha}{2\pi}$  حيث  $\hat{U} = \hat{V}$

**2- التقويم المتحكم فيه ثنائي النوبة:**

**1-2 تركيب بمحول ذو النقطة الوسطية :**

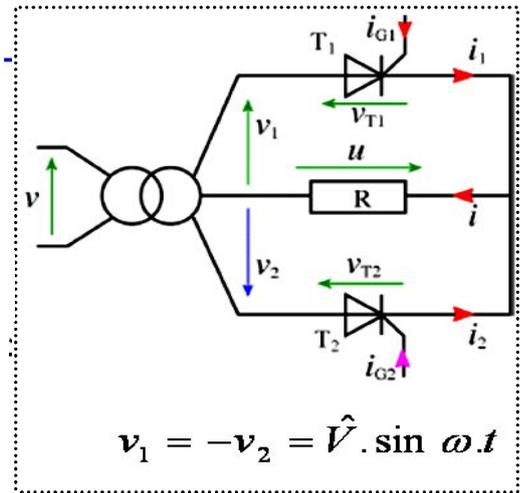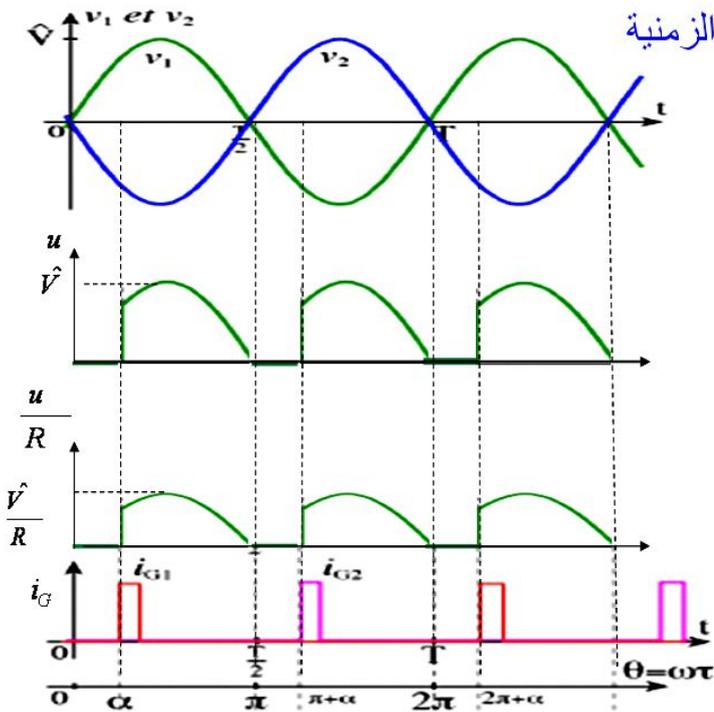

$$v_1 = -v_2 = \hat{V} \cdot \sin \omega t$$

حيث :  $\hat{U} = \hat{V}_1 = \hat{V}_2 = \hat{V}$

القيم المتوسطة :  $\bar{I} = \frac{\bar{U}}{R}$  ,  $\bar{U} = \hat{U} \cdot \frac{1 + \cos \alpha}{\pi}$

■ المقداح:  $\bar{I}_T = \frac{\bar{I}}{2}$  : القيمة المتوسطة لتيار المباشر المار في المقداح  
 $\hat{V}_{AKI} = 2\hat{V}$  : التوتر العكسي الأعظمي بين طرفي كل مقداح

**مثال:** محول بنقطة وسيطية  $220V / 2 \times 24V$  يغذي مقوم مراقب ثنائي النوبة

**س1:** أحسب التوتر العكسي الأعظمي بين طرفي كل مقداح

إذا كان القوم يصب تيار قيمته المتوسطة  $1.08A$  في حمولة مقاومة  $R=10\Omega$

**س2:** أحسب زاوية تأخر القدح ، إستنتج زاوية التمرير لكل مقداح -




**نشاط:** الشكل المقابل يمثل دائرة التحكم في توتر حمولة نعتبرها مقاومة

$$R = 10 \Omega$$

$$v = 220 \sqrt{2} \cdot \sin \omega t$$

**س1-** ماهو نوع و إسم المقوم المستعمل :

**س2-** أكمل التصميم المكافئ للجسر في كل نوبة و بعد إرسال نبضات التحكم للمقادح المعنية :

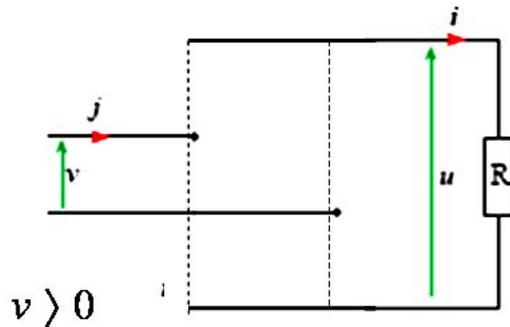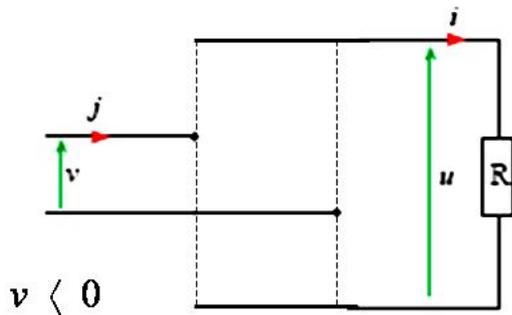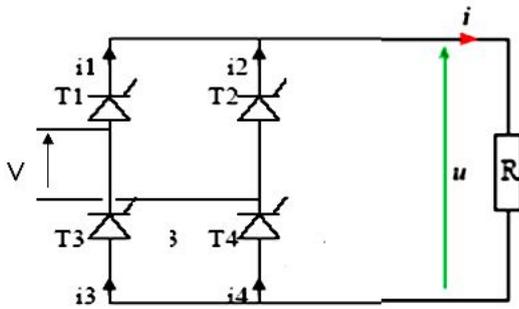

**س3:** ماهي طبيعة كل من التوترات و التيارات التالية :

$$i, j, u, v$$

**نشاط :** الشكل المقابل يمثل دائرة التحكم في توتر حمولة نعتبرها مقاومة




$$R = 10 \Omega$$

$$v = 220 \sqrt{2} \cdot \sin \omega.t$$

**س1-** ماهو نوع و اسم المقوم المستعمل :

**ج1-** مقوم مراقب ثنائي النوبة بجسر غرايتس

**س2-** أكمل التصميم المكافئ للجسر في كل نوبة و بعد إرسال نبضات التحكم للمقادير المعنية :

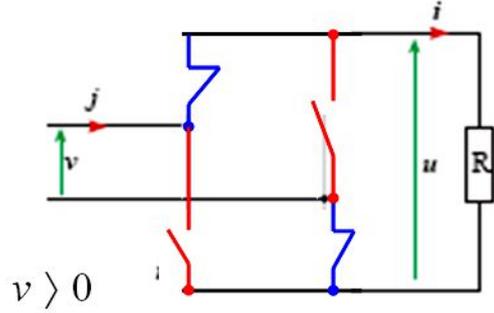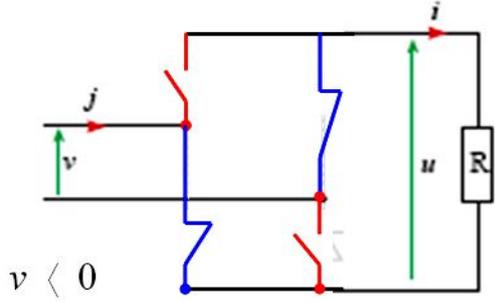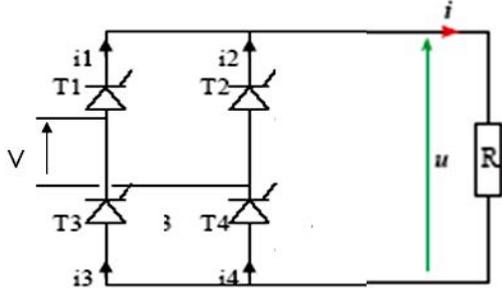

**س3:** ماهي طبيعة كل من التوترات و التيارات التالية :  $i, j, u, v$

$v, j$  : متناوبة

$u, i$  : مقومة

أحسب - القيمة المتوسطة لتيار المار في الحمولة من أجل زاوية تأخر قرح قدرها 90 درجة ؛  
- القيمة المتوسطة لتيار المار في كل مقداح

$$\bar{I} = \hat{U} \frac{1 + \cos \alpha}{\pi R} = 220 \cdot \sqrt{2} \frac{1 + 0}{\pi \cdot 10} = 9.9V \quad 6:6$$

$$\bar{I}_T = \frac{I}{2} = \frac{7}{2} = 4.95V$$

المحور 07: وظيفة الاستطاعة  
الموضوع 01: المحرك اللاتزامني ثلاثي الاطوار

مبدأ التشغيل :

عند تغذية وشيعات الساكن بالتيار المتناوب ثلاثي الاطوار تنتج مجالا مغناطيسيا دوارا يدور بالسرعة :  $n_s = \frac{f}{p}$

$n_s$  \* : سرعة الدوران التزامنية (tr/s) ،  $f$  \* : التردد : (hz) ،  $p$  \* : عدد أزواج أقطاب المحرك  $p()$  إذا كان التواتر  $f = 50\text{Hz}$  ، السرعات المتزامنة الممكنة هي :

p	n ( tr/s )	n ( tr/min )
1	50	3000
2	25	1500
3	16.67	1000
4	12.5	750
5	10	600
6	8.33	50

$n_s$  : سرعة التزامن (المجال الدوار)  
 $n$  : سرعة الدوار

$$\Omega = 2\pi . n_s = \frac{2\pi . f}{p}$$

■ نستنتج سرعة الزاوية للمجال الدوار :

■ يدور الجزء الدوار  $n$  بسرعة لكنه اقل من سرعة المجال الدوار  $n_s$  :  $n_s > n$  و  $\Omega_s > \Omega$


$$n = n_s . (1 - g)$$

$g$  : بدون وحدة  
نستنتج من العلاقة :

$$g = \frac{n_g}{n_s} = \frac{n_s - n}{n_s}$$

الانزلاق Glissement :

الاستطاعات و المردود :

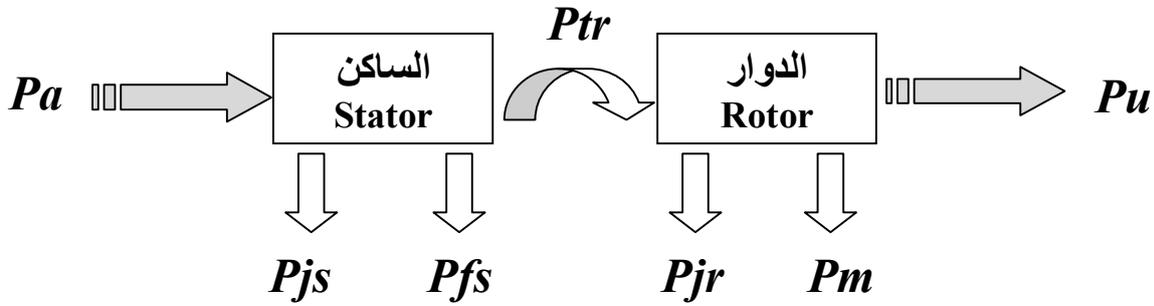

أ- الحصيلة الطاقوية في الساكن:

$$P_a = \sqrt{3} . U . I . \cos \varphi$$

■ الاستطاعة الممتصة :

■ الضياع بمفعول جول في الساكن :

$P_{js} = \frac{3}{2} R . I^2$  ( مهما يكن نوع الإقران ) .

$P_{js} = 3 . r . I^2$  ( حالة إقران نجمي ) .

$P_{js} = r . I^2$  ( حالة إقران مثلثي ) .

: r ( مقاومة لف الساكن )

: R ( المقاومة المقاسة بين مرتبين )

- الضياعات في حديد الساكن  $P_{fs}$  : تكون عمليا مستقلة عن الحمولة ( ثابتة ) .
- الاستطاعة المنقولة إلى الدوار :

$$P_{tr} = P_a - (P_{js} + P_{fs})$$

ب) الحصيلة الطاقوية في الدوار :

$$P_{jr} = g \cdot P_{tr}$$

$$P_u = P_{tr} - (P_{jr} + P_m)$$

$$P_a = P_u + P_{js} + P_{jr} + P_{fs} + P_m$$

ج) الحصيلة الطاقوية الإجمالية :

د) مردود المحرك :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_a - (P_{js} + P_{jr} + P_{fs} + P_m)}{P_a}$$

العزم :

وحداتها (نيوتن × متر) N.m

$$T_U = \frac{P_U}{\Omega}$$

العزم المفيد:

$$T = \frac{Ptr}{\Omega_S}$$

العزم الكهرومغناطيسي:



ملاحظة: الضياعات الثابتة  $P_c = P_{fs} + P_m$  وتحدد بالإختبار في الفراغ

يمتص المحرك في الفراغ تيارا شدته  $I_0$  واستطاعة  $P_0$  :



$$P_0 = P_c + P_{js} \quad P_0 = P_{fs} + P_m + P_{js} \quad P_c = P_0 - P_{js}$$

إقران المحرك اللاتزامني :

الإقران النجمي :

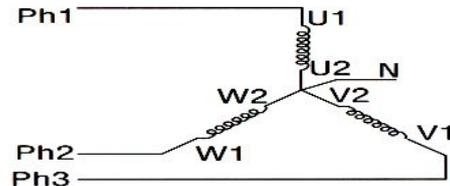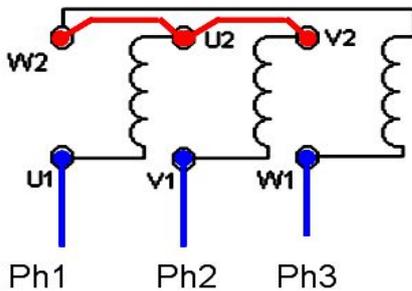

إقران المثلي -

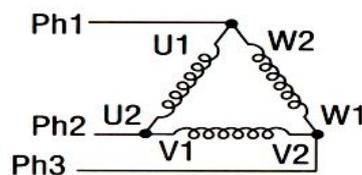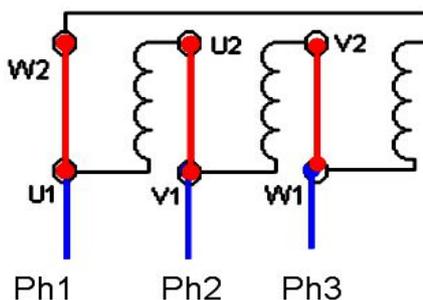

تعطي اللوحة الإشارية لمحرك لامتزامن دائما توترين للتشغيل :

مثال : 220 / 380 V أو 380 / 660 V

تمثل القيمة الصغرى التوتر الاسمي للف واحد ( طور واحد ) و منه يتم ربط المحرك كالتالي :

• إقران مثلثي : عندما يوافق التوتر بين طورين لشبكة التغذية التوتر الأصغر للتشغيل .

مثال1 : محرك 380 / 660 V على شبكة 220V / 380V ( 380V = التوتر بين طوري الشبكة )


• إقران نجمي : عندما يوافق التوتر بين طورين لشبكة التغذية التوتر الأكبر للتشغيل .

مثال2 : محرك 220 / 380 V على شبكة 220V / 380V ( 380V = التوتر بين طوري الشبكة )

مثال1 : أكمل الجدول التالي:

اللوحة الإشارية الشبكة	127/220 V	220/380 V	380/660 V
127/220V			
220/380 V			

لوحة المواصفات لمحرك لاتزامن ثلاثي الطور

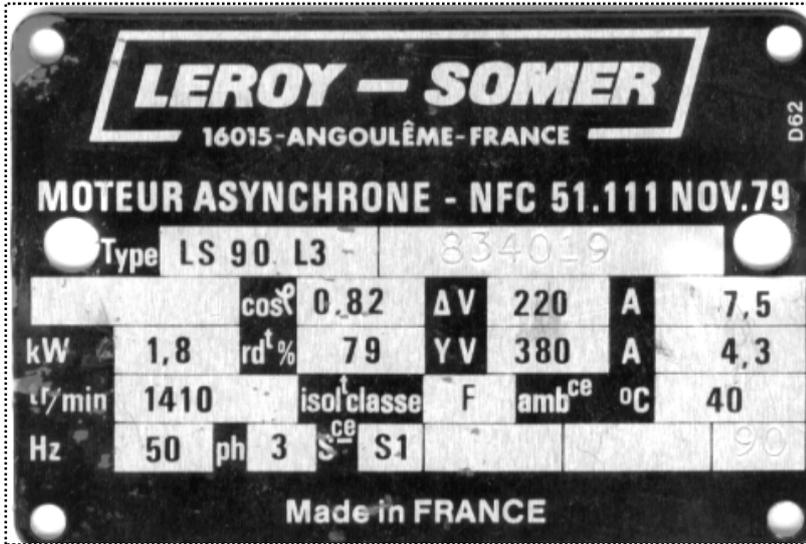

COS φ

تواتر التيارات الدوارة

الإستطاعة المفيدة Pu

السرعة الإسمية (الدوار) n

المردود

عدد الأطوار

الشدة الممتصة على خط الإقران المثلثي

الشدة الممتصة على خط الإقران النجمي

التوتر الأعظمي بين قطب التلغيف و الحيادي

التوتر الأعظمي بين طرفي التلغيف

تمارين حول المحرك اللاتزامني ثلاثي الطور

تمرين 01: **BAC 2009**

المحرك M2 له الخصائص التالية: لامتزامن ثلاثي الطور 220V/ 380 V - 50 Hz  
 $\cos \varphi = 0.85$   $1440 \text{ t/mn}$   $5 \text{ A}$   
 علما أن الضياعات الثابتة متساوية  $p_f = p_{mec} = 60 \text{ W}$  و المقاومة المقاسة بين طورين  
 للساكن  $2.5 \Omega$

- س9: في الشبكة 50Hz , 3 x 380V ، كيف يتم إقران هذا المحرك ؟  
 س10: أرسم تصميم دائرة الاستطاعة لهذا المحرك علما أن إقلاعه يكون مباشرا.  
 عند التشغيل الاسمي لهذا المحرك:  
 س11: أحسب الانزلاق وعدد الأقطاب.  
 س12: أحسب الاستطاعة الممتصة.  
 س13: أحسب الضياعات بفعل جول.  
 س14: أحسب الاستطاعة المفيدة و العزم المفيد.

تمرين 02:

تحمّل اللوحة الإشهارية لمحرك لا متزامن ثلاثي الطور مايلي : 220V/380V  
 $1450 \text{ tr/mn}$  , 50HZ ، عدد أقطاب المحرك =4  
 يغذي بشبكة ثلاثية الطور 50HZ . 127V/220V  
 - ماهو الإقران المناسب للمحرك مع التعليل  
 أحسب : - سرعة التزامن ( سرعة الحقل الدوار ) .  
 - الإنزلاق


- إشرح ماذا يحدث عند :  
 - تغذية طورين فقط للمحرك  
 - عند عكس طوري تغذية المحرك  
 - عند عكس الأطوار الثلاثة .  
 - عند فتح دائرة الدوار و تغذية المحرك

$$R.I^2$$

تمرين 03: **BAC 2012 - S01**

$\cos \varphi = 0.6$  ,  $P_u = 1200 \text{ W}$   
 $\eta = 75\%$  ، عدد أزواج الأقطاب  $p=1$   
 الانزلاق  $g=1.5\%$

M1 محرك لا تزامن ثلاثي الطور  
 220V/380V, 50Hz

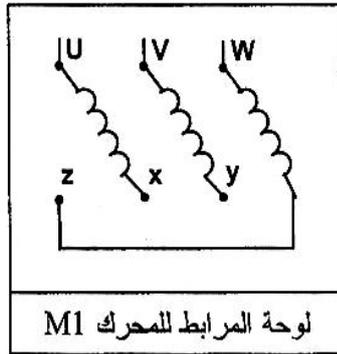

لوحة المرابط للمحرك M1

الاستطاعة: شبكة التغذية : 220v/380v , 50HZ  
 11. أنقل رسم لوحة المرابط للمحرك M1 على ورقة إجابتك وبيّن  
 نوع الإقران، علل.

12. احسب التيار المستهلك و سرعة دوران المحرك M1.

تمرين 04: **BAC 2012 - S02**

• دائرة الاستطاعة للمحرك M4:

- تم قياس الاستطاعة للمحرك M4 باستعمال طريقة الواط مترين فأعطت النتائج التالية :

$$P_2 = P_B = 980 \text{ W} \quad P_1 = P_A = 3260 \text{ W}$$

- س10: احسب مختلف الإستطاعات لهذا المحرك ( الممتصة، الارتكاسية والظاهرية ).  
 س11: استنتج معامل الاستطاعة  $\cos \varphi$ .

حل تمارين المحرك:

تمرين 01:


ج09: اقران نجمي لأن توتر طوري الشبكة يساوي التوتر الأكبر للمحرك - كل لف يتحمل 220V

1.75	0.5	حساب الانزلاق وعدد الأقطاب. لدينا $n = 1440 \text{ rpm}$ و $f = 50 \text{ Hz}$ إذن $n_s = 1500 \text{ rpm}$	ج11
	0.5	$g = (n_s - n) / n_s$ $= (1500 - 1440) / 1500 = 60/1500 = 0.04$	
	0.25	$g = 4 \%$	
	0.5	عدد أقطاب المحرك: $n_s = 60 f / p$ منه $p = 60f/n_s = 3000/1500 = 2$ عدد أقطاب المحرك هو : $2p = 2 \times 2 = 4 \text{ pôles}$	
0.75		حساب الاستطاعة الممتصة.	ج12
	0.5	$P_a = \sqrt{3} U I \cos \phi$	
	0.25	$P_a = \sqrt{3} \times 380 \times 5 \times 0.85 = 2797.26 \text{ W}$ $P_a = 2,797 \text{ kW}$	
1.25		حساب الضياعات بفعل جول	ج13
	0.5	$P_{js} = (3/2) r I^2 = 1,5 \cdot 2,5 \cdot (5)^2 = 93.75$ $P_{js} = 93.75 \text{ W}$	
	0.5	$P_{jr} = (P_a - p_r - p_{js})g = (2797.26 - 60 - 93.75)4\% = 105.74$ $P_{jr} = 105.74 \text{ W}$	
	0.25	$P_j = p_{js} + p_{jr} = 93.75 + 105.74 = 199.49 \text{ W}$	
1.5		أحسب الاستطاعة المفيدة و العزم المفيد.	ج14
	0.5	$P_u = P_a - (p_j + p_f + p_{mec})$	
	0.25	$= 2797.26 - (199.49 + 60 + 60) = 2477.77 \text{ W}$	
	0.5	$C_u = 60 \cdot P_u / 2\pi n$	
	0.25	$= 60 \cdot 2797,26 / (6,28 \cdot 1440) = 16.44 \text{ Nm}$	

تمرين 02:

ج11

نوع الإقران نجمي .

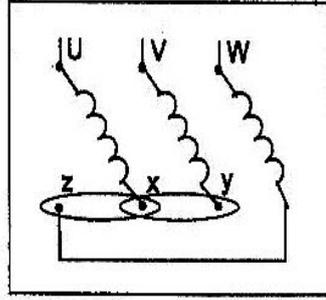

1

2×0.5

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}U \cdot \cos \varphi} \quad P = \frac{Pu}{\eta} = \frac{1200}{0,75} = 1600W \quad I = \frac{M_1}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,6}$$

$$I = 4A$$

ج12

1.5

0.5

$$n = \frac{3000}{p} = \frac{3000}{1} = \frac{3000tr}{mn} \quad n' = (1-g)n = (1-0,015)3000$$


$$n' = 2955tr / mn$$

0.5

ج9

نوع الإقران مثلثي Δ.

12

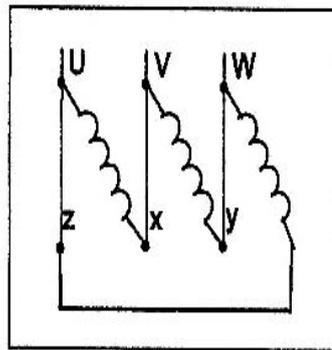

التوتر الذي يتحملة كل ملف هو : 380V

0.50

1

0.50

0.75

ج10

حساب الاستطاعة الفعالة الممتصة من طرف المحرك .

$$Pa = P1 + P2 = 3260 + 980 = 4240W$$

حساب الاستطاعة المفاعلة (الردية ، الإرتكاسية) (Q) للمحرك

$$Q = (P1 - P2)\sqrt{3} = (3260 - 980)\sqrt{3} = 3949VAR$$

0.5

حساب الاستطاعة الظاهرية (S) للمحرك .

$$S = \sqrt{Pa^2 + Q^2} = 5794 VA$$

ج11



معامل الاستطاعة (Cos(φ)) للمحرك .

$$\text{Cos}(\varphi) = Pa/S = 4240/5794 = 0.73$$


0.5

0.5

إقلاع المحركات:  
إقلاع مباشر اتجاه واحد للدوران :

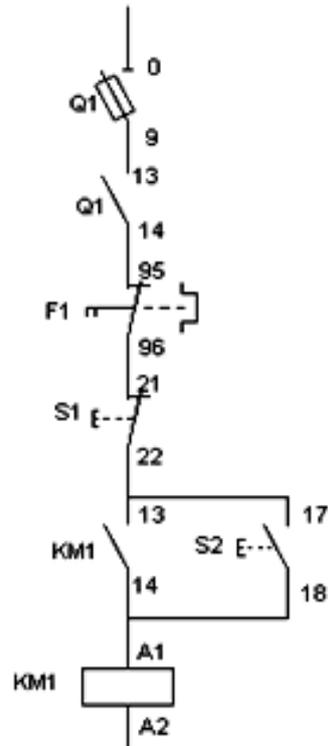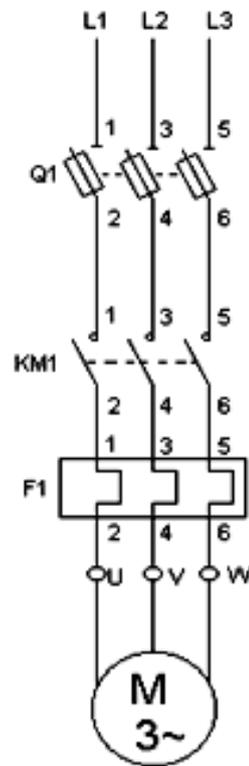


إقلاع مباشر اتجاهان للدوران :

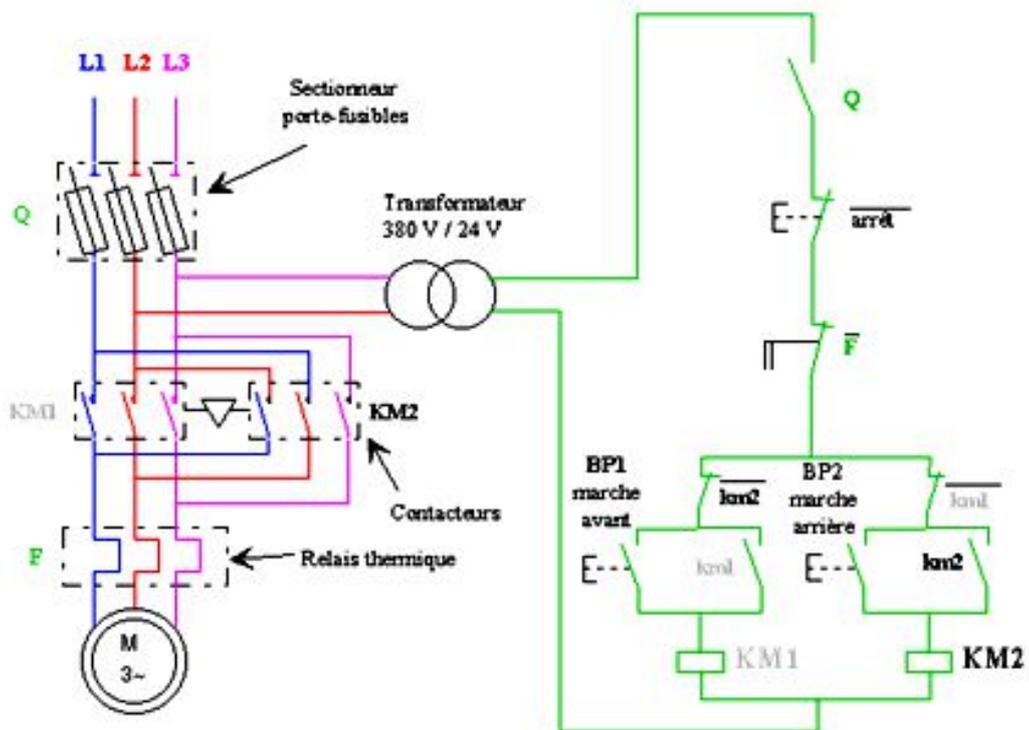

**Circuit de puissance**


**Circuit de commande**

اقلاع نجمى - مثلثى

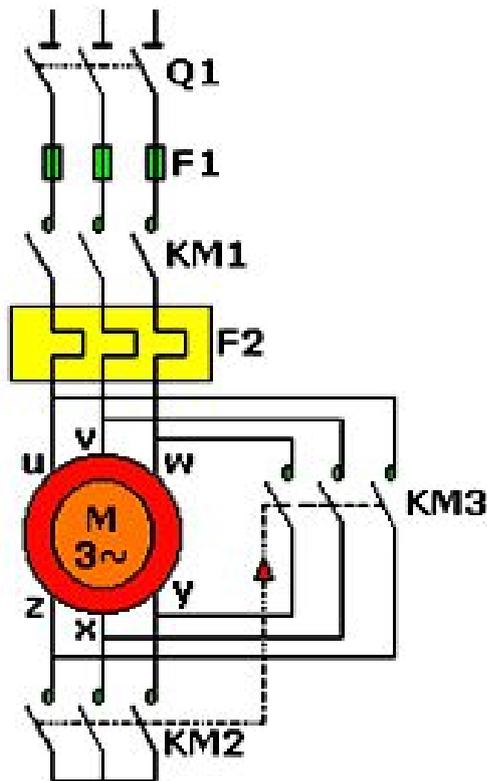


**Démarrage en 3 temps**  
1 : fermeture de KM1 et KM2  
2 : ouverture de KM2  
3 : fermeture de KM3


الكبح الكهرومغناطيسى

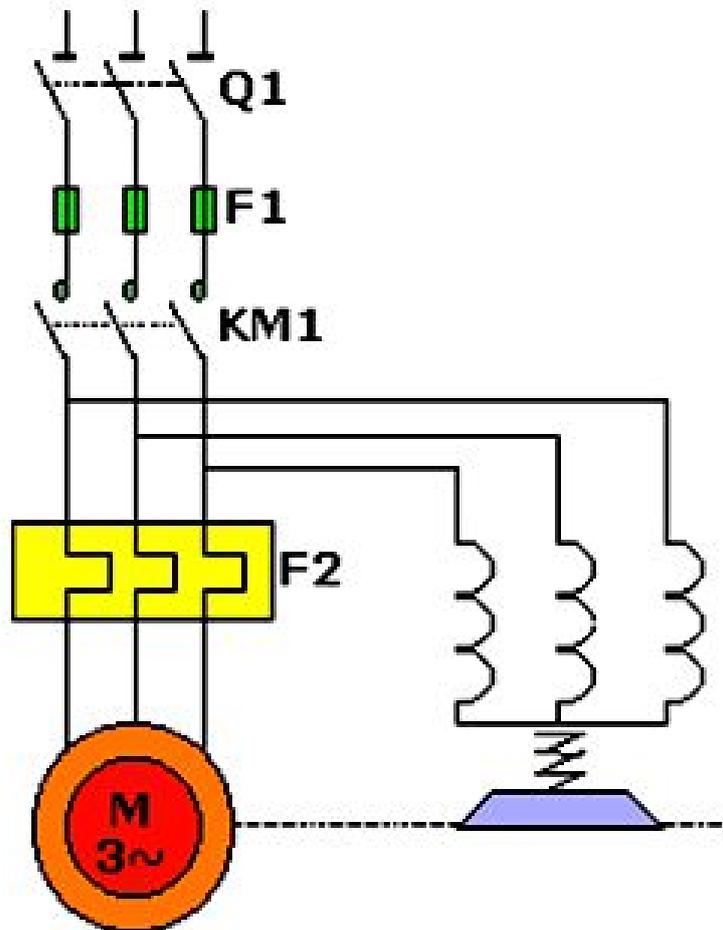

## المحرك خطوة - خطوة :

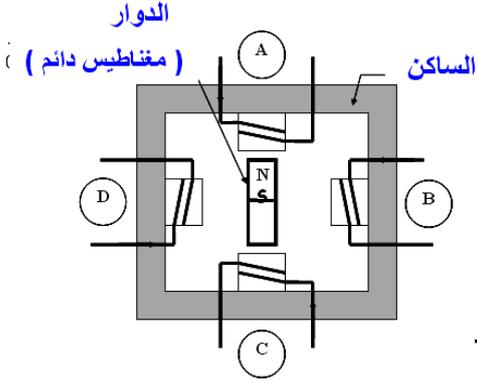

المحرك ذو مغناطيس دائم :

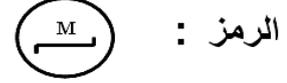

الخصائص :

التبديل :

- التبديل أحادي القطبية : يغذي المحرك دون عكس التيار في اللفائف
- التبديل ثنائي القطبية : يستلزم عكس التيار في اللفائف .

ملاحظة : التبديل في المحرك خ/خ يعرف بمعامل  $k_1$  حيث

$k_1 = 1$  : تبديل أحادي القطبية

$k_1 = 2$  : تبديل ثنائي القطبية

نمط التشغيل :

متناظر أو خطوة كاملة : يغذي نفس عدد الأطوار في كل خطوة خلال دورة

غير متناظر أو نصف خطوة : بين خطوتين متتاليتين لا نستعمل نفس عدد الأطوار المغذاة .

ملاحظة : التبديل في المحرك خ/خ يعرف بمعامل  $k_2$  حيث

$k_2 = 1$  : خطوة كاملة

$k_2 = 2$  : نصف خطوة

3-5 عدد الأقطاب المغناطيسية لدوار :

يرمز لعدد أزواج أقطاب الدوار بـ:  $p$

4-5 عدد الأطوار :

الطور هو لف أو نصف لف ( في حالة ملف بنقطة وسيطية )

و يرمز لعدد الأطوار بـ:  $m$

6-5 عدد الخطوات في الدورة :

نرمز له بـ:  $N_{p/t}$  .:

$$N_{p/t} = k_1 \cdot k_2 \cdot m \cdot p$$

5-6 الخطوة الزاوية :

يرمز لها بـ:  $\alpha_p$

$$\alpha_p = \frac{360}{N_{p/t}} \text{ (}^\circ\text{)}$$

$$\alpha_p = \frac{2\pi}{N_{p/t}} \text{ (rad)}$$

## السرعة:

نرمز لها ب  $n$  : عدد الدورات في الثانية

سرعة الدوران تتعلق : بتواتر نبضات التحكم

ليكن  $T$  و  $f$  علي الترتيب دور و تواتر إشارة الساعة ( التوقيتية )

$$N_{plt}T \longrightarrow 1 \text{ tour}$$

$$1s \longrightarrow$$

$$n = \frac{1}{T \cdot N_{plt}} = \frac{f}{N_{plt}}$$

$f$  : بالهرتز

## المزدوجة المحركة:

نرمز له بـ :  $T_U$

$$P_U : W$$

$$T_U : N.m$$

$$T_U = \frac{P_U}{2\pi \cdot n}$$

## المحرك خ/خ ذو مقاومة مغناطيسية متغيرة:


- مبدأ التشغيل و المميزات :

عند تغذية أطوار الساكن فإن الدوار يدور بحيث تصبح المقاومة المغناطيسية أصغر ما يمكن ( ثغرة بين أسنان الساكن و أسنان الدوار أصغر ما يمكن )

دوار ذو أسنان

طور الساكن

( مادة حديدية مغناطيسية )

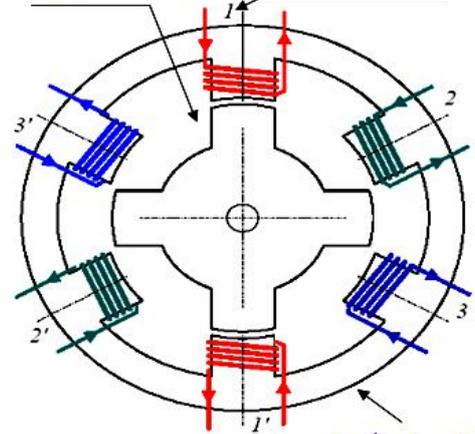

ساكن ذو أسنان

## الحالة العامة:

عدد الخطوات (الوضعيات) في الدورة

$$N_{p/t} = m \cdot d$$


$d$  : عدد أسنان الدوار

- عدد أطوار الساكن : 3
  - عدد أسنان الدوار : 4
  - عدد الوضعيات في الدورة : 12
  - الخطوة الزاوية
- $$N_{p/t} = \frac{360}{12} = 30^\circ$$

ملاحظة : أسنان الدوار يجب أن تختلف عن عدد أسنان الساكن

## نشاطات :

### - نشاط 1 :

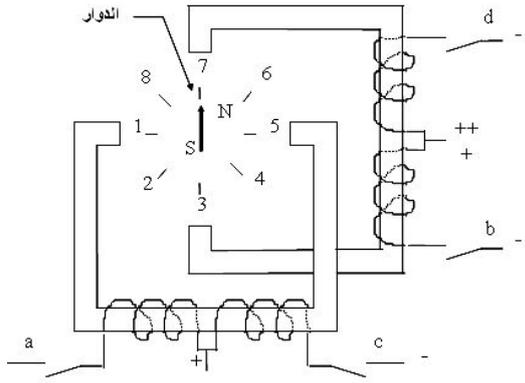

يعطي التصميم المبدئي لمحرك خ/خ

■ عين :

نوع المحرك .:

- عدد أطوار الساكن

- عدد أقطاب الدوار :

2- تغذي علي التتابع كل نصف ملف

- أكمل الجدول التالي :

تعاقب التحكم	a	b	c	d	وضعية الدوار	عقارب الساعة إتجاه عكس
①	1	0	0	0		
②						
③						
④						

حدد :

- نوع التبديل :


- نمط التشغيل :

إستنتج : - عدد الخطوات في الدورة :

- الخطوة الزاوية :

### 3- تغذي علي التتابع كل نصف ملف

- أكمل الجدول التالي :

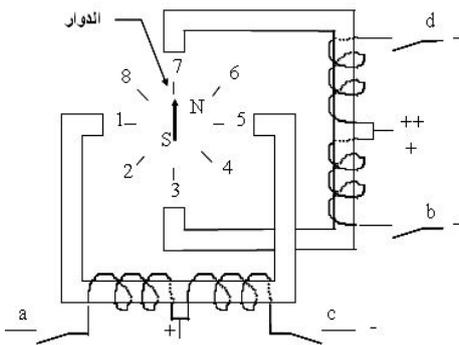

تعاقب التحكم	a	b	c	d	وضعية الدوار	عقارب الساعة إتجاه عكس
①	1	1	0	0		
②						
③						
④						

حدد :

- نوع التبديل :

- نمط التشغيل :

إستنتج : - عدد الخطوات في الدورة :

- الخطوة الزاوية :

## نشاط 2 :

1- يعطي التصميم المبدي لمحرك خ/خ


عين :

- نوع المحرك :

- عدد أطوار الساكن :

- عدد أقطاب الدوار :

1. النمط الأول : تغذية ملف واحد

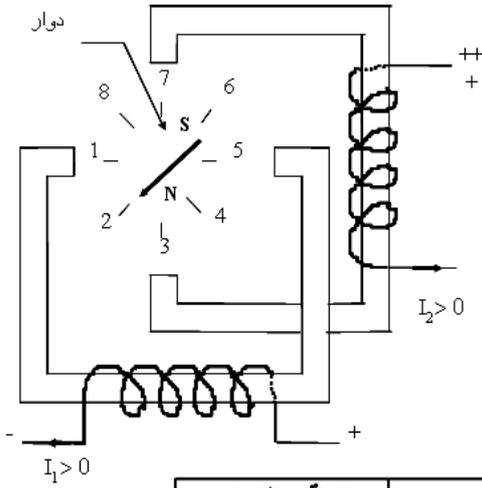

تعاقب التحكم	$I_1 > 0$	$I_1 < 0$	$I_2 > 0$	$I_2 < 0$	وضعية الدوار	اتجاه عكس عقارب الساعة
1	1	0	0	0	:	
2	0	0	1	0	~	
3	0	1	0	0	~	
4	0	0	0	1	,	

حدد :

- نوع التبديل :


- نمط التشغيل :

إستنتج : - عدد الخطوات في الدورة :

- الخطوة الزاوية :

- النمط الثاني : تغذية ملفين

أكمل الجدول التالي :

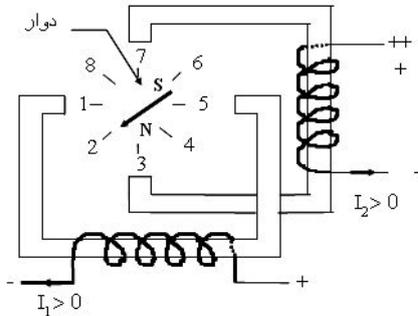

تعاقب التحكم	$I_1 > 0$	$I_1 < 0$	$I_2 > 0$	$I_2 < 0$	وضعية الدوار	اتجاه عكس عقارب الساعة
1	1	0	1	0	2	
2	0	1	1	0	.	
3	0	1	0	1	~	
4	1	0	0	1	~	

حدد :

- نوع التبديل :


- نمط التشغيل :

إستنتج : - عدد الخطوات في الدورة :

- الخطوة الزاوية :

### 3- نريد الحصول علي خطوة زاوية $45^\circ$ .

■ أكمل الجدول التالي

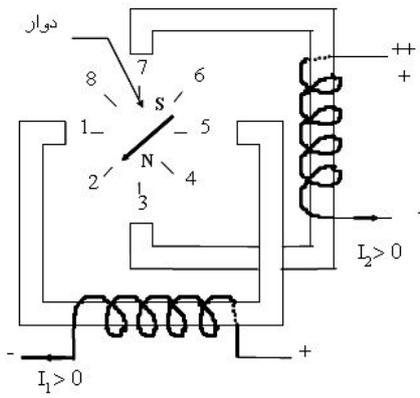

تعاقب التحكم	$I_1 > 0$	$I_1 < 0$	$I_2 > 0$	$I_2 < 0$	وضعية الدوار
1	1	0	0	0	1
2	1	0	1	0	
3	0	1	0		
4	0	1	1	0	
5	0	1	0	0	
6	0	1	0	1	
7	0	0	0	1	
8	1	0	0	1	
9	1	0	0	0	

اتجاه عقارب الساعة

حدد :

- نوع التبديل :

- نمط التشغيل :

- إستنتاج : عدد الخطوات في الدورة :


- الخطوة الزاوية :

### مقارنة



يمتاز المحرك خ/خ ذو مغناطيس دائم بمزدوجة أكبر من المحرك خ/خ بمقاومة مغناطيسية متغيرة بينما يمتاز الثاني بخطوة زاوية صغيرة ( دقيق )

لذا يستعمل الأول في الأنظمة الآلية الصناعية بينما الثاني في الأنظمة الدقيقة ( الطابعات ، الإنسان الآلي ..... )

للمجمع بين الإيجابيات تم صنع محرك خ/خ هجين دواره مغناطيس دائم ذو أسنان.

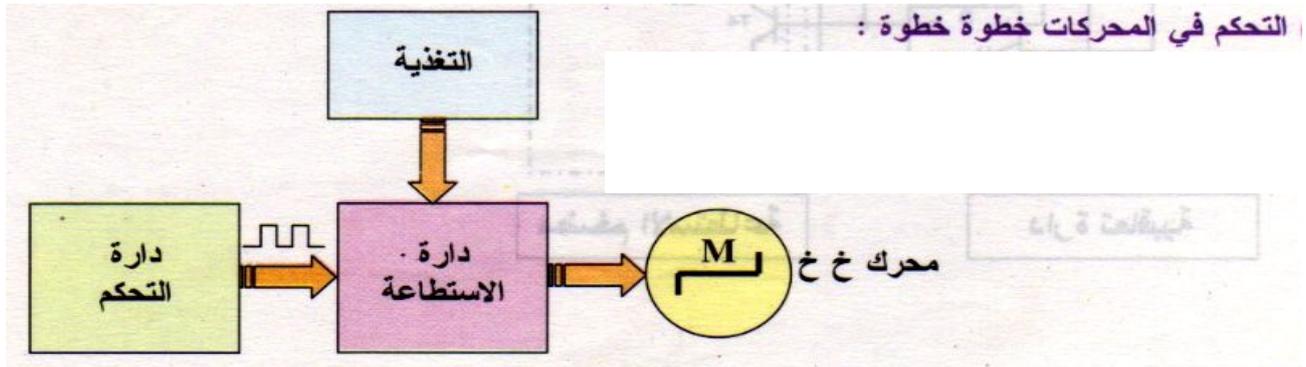

مثال-1- : التحكم في محرك خطوة خطوة باستخدام دائرة تعاقبية :

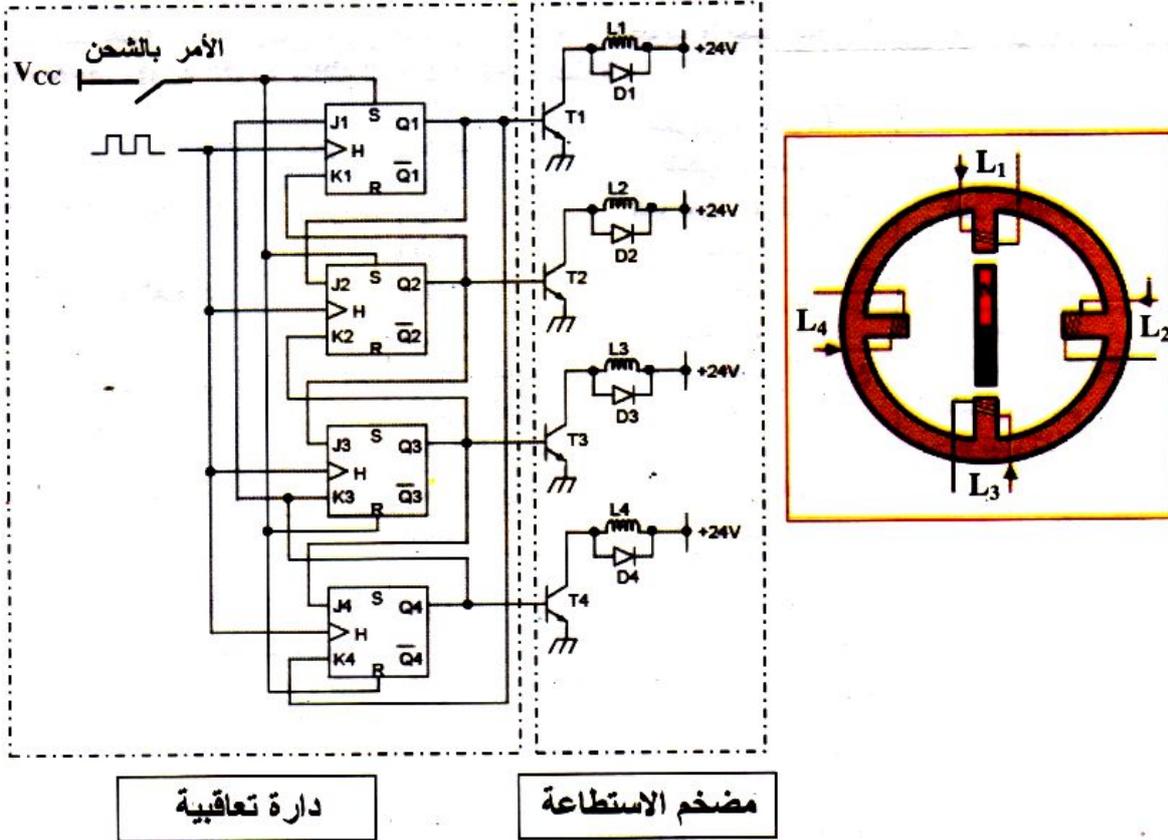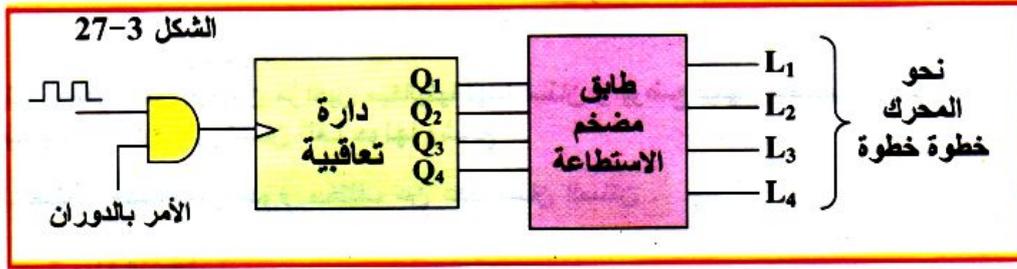

المطلوب :

- 1- استخراج معادلات المداخل للقلبات ؟
- 2- إملأ جدول تحريض الأطوار للحصول على دورة كاملة ؟  
( مع العلم أنه يتم شحن الدارة التعاقبية في الحالة الابتدائية بمعلومة ثنائية كما هو موضح في الشكل )
- 3- من الجدول السابق ، استنتج نوع الدارة التعاقبية ؟
- 4- حدّد : - عدد الأطوار ؟ - عدد الأقطاب ؟ - نوع التغذية ؟ - نوع التبديل ؟  
- عدد وضعيات المحرك خلال دورة كاملة ؟  
- الخطوة الزاوية  $\alpha$  ؟
- 5- أرسم المخطط الزمني ، الموافقة ، لمخارج الدارة التعاقبية ؟

الخطوة	مخارج الدارة التعاقبية				الأطوار المحرّضة				حالات المقال			
	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>4</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

المطلوب :

- 1- استخراج معادلات المداخل للقلابات ؟
- 2- إملأ جدول تحريض الأطوار للحصول على دورة كاملة ؟  
( مع العلم أنه يتم شحن الدارة التعاقبية في الحالة الابتدائية بمعطومة ثنائية كما هو موضح في الشكل )
- 3- من الجدول السابق ، استنتج نوع الدارة التعاقبية ؟
- 4- حدد : - عدد الأطوار ؟ - عدد الأقطاب ؟ - نوع التغذية ؟ - نوع التبديل ؟  
- عدد وضعيات المحرك خلال دورة كاملة ؟  
- الخطوة الزاوية  $\alpha$  ؟
- 5- أرسم المخطط الزمني الموافق لمخارج الدارة التعاقبية ؟

الحل :

1- معادلات المداخل للقلابات ( تحليل الدارة التعاقبية ) :

$$\begin{cases} J_1 = Q_4 \\ K_1 = Q_2 \end{cases} \quad \begin{cases} J_2 = Q_1 \\ K_2 = Q_3 \end{cases} \quad \begin{cases} J_3 = Q_2 \\ K_3 = Q_4 \end{cases} \quad \begin{cases} J_4 = Q_3 \\ K_4 = Q_1 \end{cases}$$

2- جدول تحريض الأطوار :

الخطوة	مخارج الدارة التعاقبية				الأطوار المحرصة				حالات المقاحل			
	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>4</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>
1	1	1	0	0	1	1	0	0	مشبع	مشبع	محصور	محصور
2	0	1	1	0	0	1	1	0	محصور	مشبع	مشبع	محصور
3	0	0	1	1	0	0	1	1	محصور	محصور	مشبع	مشبع
4	1	0	0	1	1	0	0	1	مشبع	محصور	محصور	مشبع


3- نوع الدارة التعاقبية : نستنتج من الدارة أن الدارة عبارة عن سجل حلقي إزاحة يمين .

4- عدد الأطوار :  $m=4$  ، عدد الأقطاب :  $2 (P=1)$

نوع التغذية : أحادي القطب ( أحادي الاتجاه )  $(K_1=1)$  ، نوع التبديل : متناظر  $(K_2=1)$

عدد الوضعيات :  $N_p = m \cdot P \cdot K_1 \cdot K_2 = 4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 4 \text{ pas/tour}$

$$\alpha = \frac{360^\circ}{N_p} = \frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$$

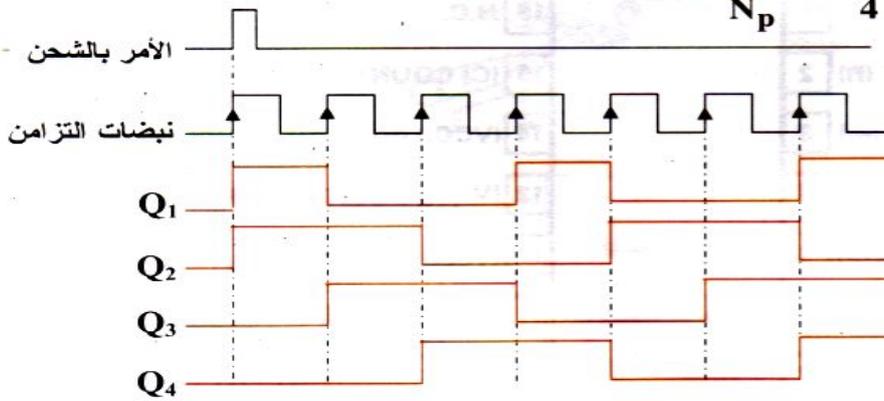

5- المخطط الزمني الموافق لمخارج الدارة التعاقبية :


## تقديم

إيجابيات النظام ثلاثي الطور مقارنة مع النظام أحادي الطور:  
 - ثلاثية الطور إستطاعات تفوق نظيرتها أحادية الطور  
 - 50% ، و منه يكون ثمنها أقل بكثير .  
 - هذا النظام يقلل من الضياعات عند نقل الطاقة الكهربائية .

## التوزيع

تتم عملية توزيع الطاقة من خلال أربعة أقطاب :  
 - ثلاثة أقطاب للأطوار معرفة بـ : 1, 2, 3 أو A, B, C  
 - قطب حيادي N .

## التوترات البسيطة

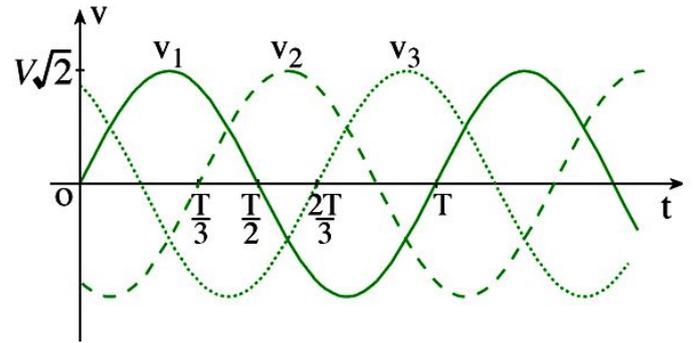


## النظام ثلاثي الطور المتوازن

يكون النظام متوازن إذا كانت التوترات الثلاثة :

- لها نفس الطويلة .
- لها نفس التردد .
- تكون مزاحة عن بعضها البعض بزواوية مقدارها  $120^\circ$  .

للتوترات المركبة نفس تردد التوترات البسيطة .

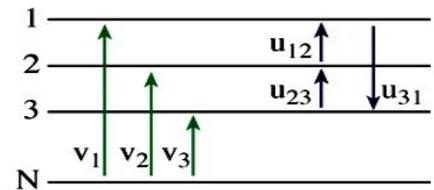


$$\begin{aligned} u_{12} &= v_1 - v_2 & \vec{U}_{12} &= \vec{V}_1 - \vec{V}_2 \\ u_{23} &= v_2 - v_3 & \vec{U}_{23} &= \vec{V}_2 - \vec{V}_3 \\ u_{31} &= v_3 - v_1 & \vec{U}_{31} &= \vec{V}_3 - \vec{V}_1 \end{aligned}$$

إذا كانت الشبكة متوازنة :


هذا يؤدي إلى ظهور نوعين من التوترات .

- توتر بين طورين و هو التوتر المركب و يرمز له بـ : U .
- توتر بين الطور و الحيادي و هو التوتر البسيط و رمزه V .

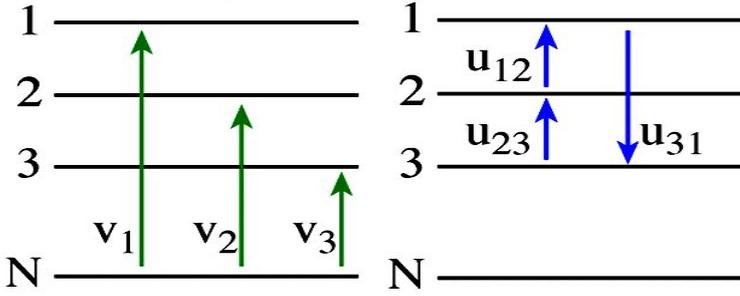


- يكون فرق الطور بين كل توتر و آخر بـ  $120^\circ$  ( $\frac{2\pi}{3}$ ) .  
 - لهم نفس القيمة الفعالة .


## تمثيل فرينل

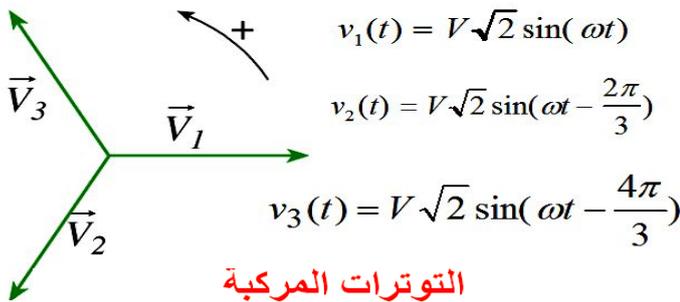

## التوترات المركبة

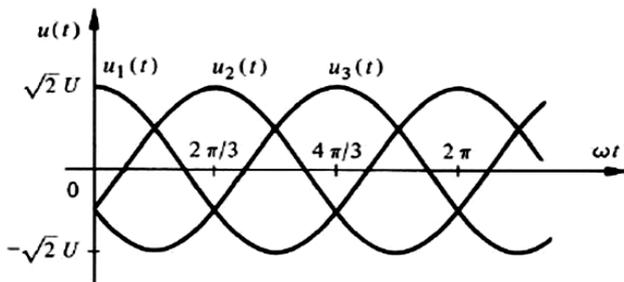


## تمثيل فرينل

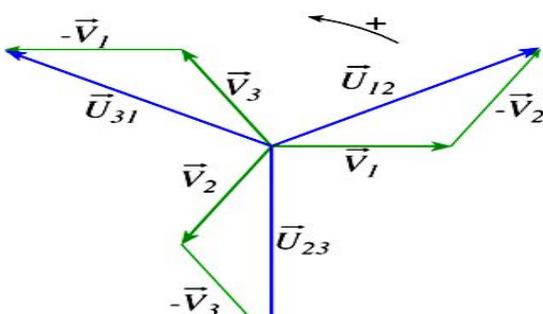

## العبارات اللحظية للتوترات المركبة

## العلاقة بين التوتر المركب و التوتر البسيط

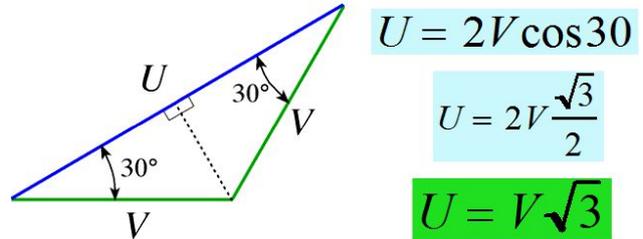


### 5- الأخذات ثلاثية الطور المتوازنة :

#### 1-5 تعاريف :

- الأخذة ثلاثية الطور : هي أخذة مكونة من ثلاثة ثنائيات قطب متوازنة : الثنائيات الثلاثة متماثلة



( نفس الممانعة  $Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z$  ، نفس التطاور :  $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = \varphi$  )

- تيارات الطور : هي التيارات التي تجتاز عناصر الأخذة ويرمز لها بـ :  $j$   
- تيارات الخط : هي التيارات التي تجتاز نواقل أطوار الشبكة و يرمز لها ال بـ :  $i$   
التمثيل :

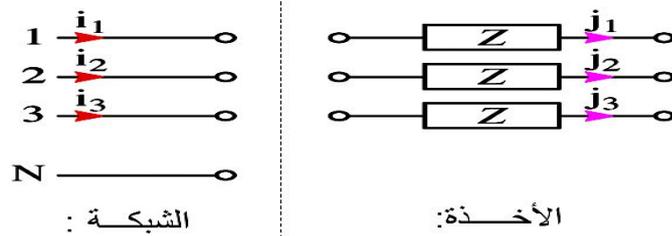

### 2-5 الإقران النجمي :

التركيب : كل ثنائي قطب يشغل بتوتر بسيط

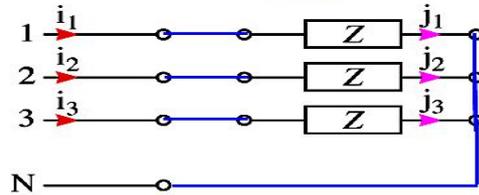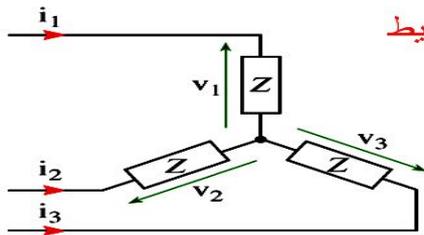

1- العلاقة بين التيارات :

من الربط السابق يمكن أن نكتب


بمأن الأخذة متوازنة يصبح لدينا

- تمثيل فريزل لتيارات :

حيث :  $\varphi (\vec{I}, \vec{V})$


$$i_1 = j_1 ; i_2 = j_2 ; i_3 = j_3$$

$$I_1 = I_2 = I_3 = J_1 = J_2 = J_3 = I = J = \frac{V}{Z}$$

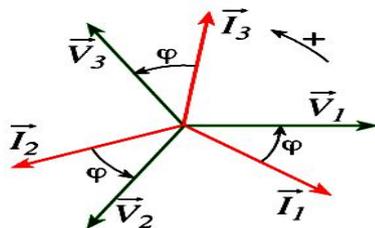

### 2-5 الإقران المثلثي :

الأخذة متوازنة :  $J_{12} = J_{23} = J_{31} = J = \frac{U}{Z}$  و  $I_1 = I_2 = I_3 = I$

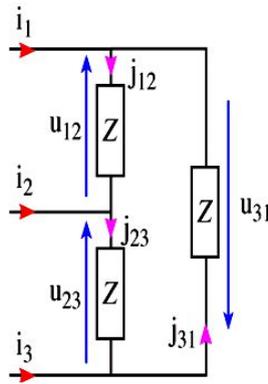

- العلاقة بين التيارات : إنطلاقا من التركيب نكتب


$$\vec{i}_1 = \vec{j}_{12} - \vec{j}_{31} \Rightarrow \vec{I}_1 = \vec{J}_{12} - \vec{J}_{31}$$

$$\vec{i}_2 = \vec{j}_{23} - \vec{j}_{12} \Rightarrow \vec{I}_2 = \vec{J}_{23} - \vec{J}_{12}$$

$$\vec{i}_3 = \vec{j}_{31} - \vec{j}_{23} \Rightarrow \vec{I}_3 = \vec{J}_{31} - \vec{J}_{23}$$

- العلاقة بين  $J$  او  $I$  : من المخطط التالي نستنتج

$$J = \frac{I}{\sqrt{3}}$$

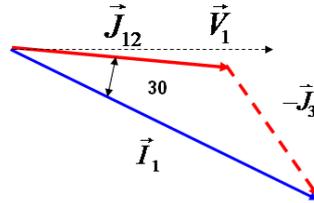

## 6- الإستطاعة في ثلاثي الطور :

6-1 تذكير : نظرية بوشرو

الإستطاعة الفعلية و الردية الممتصة من طرف مجموعة ثنائيات قطب تساوي علي الترتيب مجموع الإستطاعات الفعلية و الردية الممتصة من طرف كل عنصر من المجموعة

حسب النظرية:  $P = P_1 + P_2 + P_3$  و  $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$

من أجل أخذة متوازنة  $P_1 = P_2 = P_3$  و  $Q_1 = Q_2 = Q_3$

و أخيرا  $P = 3P_1$  ،  $Q = 3Q_1$  ،  $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

## 6-2 حساب مختلف الإستطاعات :

- الإقران النجمي :  $P = 3 \cdot P_1 = 3VI \cos \varphi$  و  $V = \frac{U}{\sqrt{3}}$

بالتعويض ينتج:  $P = \sqrt{3}UI \cos \varphi$

بنفس الطريقة نجد:  $Q = \sqrt{3}UI \sin \varphi$

$$S = \sqrt{3}UI$$

عامل الإستطاعة :  $\cos \varphi = \frac{P}{S}$

$$J = \frac{I}{\sqrt{3}} \quad \text{و} \quad P = 3.P_1 = 3UI \cos \varphi : \text{الإقران المثلي}$$

$$P = \sqrt{3}UI \cos \varphi : \text{بالتعويض ينتج}$$

$$Q = \sqrt{3}UI \sin \varphi : \text{بنفس الطريقة نجد}$$

$$S = \sqrt{3}UI$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} : \text{عامل الإستطاعة}$$

3-6 الضياعات بمفعول جول : نعتبر الجزء المقاومي للأخذة

- الإقران النجمي :

$$P_{J1} = rJ^2$$

$$R = 2r$$


$$P = 3.P_{J1} = 3rI^2$$

$$= \frac{3}{2}RI^2$$

الضياع في عنصر من الأخذة :

المقاومة المقاسة بين طورين للأخذة:

الضياع في الأخذة:

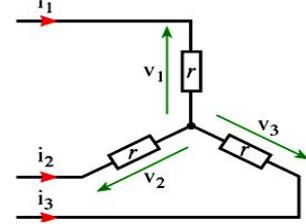

- الإقران المثلي :

$$P_{J1} = rJ^2$$

$$R = \frac{2r}{3} = \frac{2r}{2r+r} : \text{المقاومة المقاسة بين طورين للأخذة}$$


$$P = 3.P_{J1} = 3rJ^2 = rI^2 : \text{الضياع بمفعول جول في الأخذة}$$

$$= \frac{3}{2}RI^2$$

الضياع في عنصر من الأخذة :

المقاومة المقاسة بين طورين للأخذة:

الضياع بمفعول جول في الأخذة:

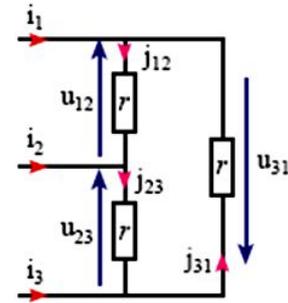

4-6 قياس الإستطاعة :

- إستعمال واط متر واحد :

الواط متر مربوط بحيث يقيس


$$P' = VI \cos \varphi$$

$$P = \sqrt{3}UI \cos \varphi$$

ولدينا

العلاقة بين القيمة المقاسة و الإستطاعة الممتصة


$$P = 3P'$$

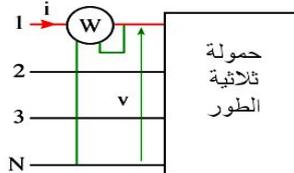

ملاحظات : - الطريقة تتطلب وجود حيادي

- القياس لا يتطلب معرفة نوع الإقران

- طريقة الواط مترين :

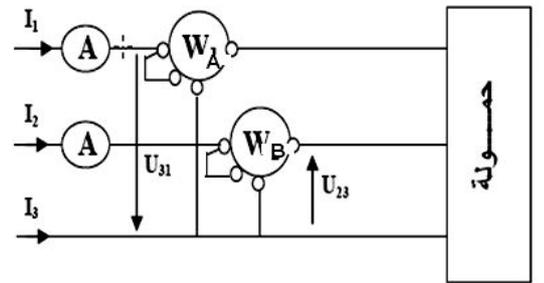

$$P_A = UI \cos(\vec{I}_1, \vec{U}_{31}) = UI \cos \alpha_1$$

الواط متر A يقيس :

$$P_B = UI \cos(\vec{I}_2, \vec{U}_{23}) = UI \cos \alpha_2$$

الواط متر B يقيس :

- الإستطاعة الظاهرية وعامل الإستطاعة :

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$P = P_A + P_B$$

- الإستطاعة الفعلية :

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

$$Q = \sqrt{3}(P_A - P_B)$$

- الإستطاعة الردية :